


Включение привода PM-P540 в работу от внешних сигналов управления. Задание ПИД регулирования от встроенного пульта управления.

Необходимо собрать схему подключения:

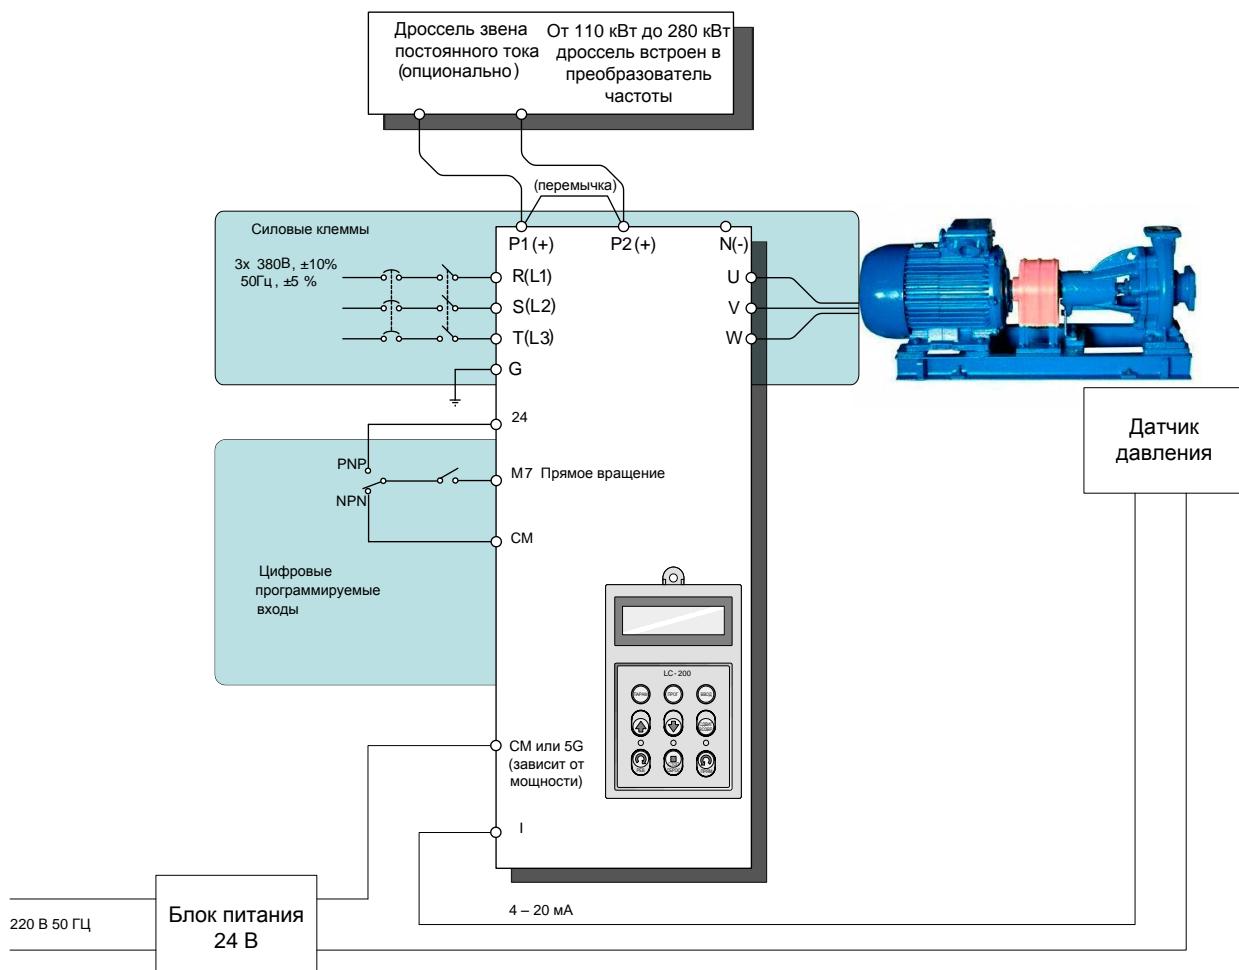

Отнеситесь внимательно к клемме заземления! - Это клемма G!

Если мощность источника питания, к которому подключается преобразователь, более чем в 10 раз превышает мощность преобразователя, рекомендуется использовать дополнительный входной дроссель. Это позволит защитить преобразователь в случае мощных выбросов напряжения в питающей сети.

Прежде чем приступить к установке и эксплуатации преобразователя частоты PumpMaster внимательно прочитайте полное Руководство по эксплуатации и неукоснительно следуйте его указаниям. Неверное применение данного устройства может привести к его поломке или

Внимание!
Преобразователи частоты являются промышленным оборудованием и требуют участия технического специалиста в процессе подключения и наладки.

может представлять опасность здоровью людей.

Подключите переключатель или тумблер для запуска на клеммы СМ - М7.

Установите следующие параметры:

Код	Описание параметра	Индикация	Значение	по умолчанию
DRV-00	Задание скорости	F зад.	0 - FU1-30 (Гц)	0,00 Гц
DRV-01	Время разгона	T разг.	0 - 6000 сек	20 (60) сек
DRV-02	Время торможения	T торм	0 - 6000 сек	30 (90) сек
DRV-03	Тип стартовых команд	Включение	1 - FX/RX-1	1 - FX/RX-1
DRV-04	Источник задания	Задание F	0 - Пульт-1	0 - Пульт-1

Следующий список параметров на который стоит обратить внимание:

Код	Описание параметра	Индикация	Значение	по умолчанию
FU1-23	Тип торможения двигателя	Вид останова	2 - На выбеге	0 - Торможение
FU1-29	Частота питающей сети	Fсети	40 - 120 Гц	50 Гц
FU1-30	Максимальная частота	Fmax	40 - 120 Гц	50 Гц
FU1-31	Номинальная частота	Fном.	30 - 120 Гц	50 Гц
FU1-40	Тип U/F характеристики	U/F характ.	1 - Квадр.	0 - Линейная
FU2-60	Способ управления	Вид управл.	2 - Векторное	U/F
APP-02	Включение режима управления с ПИД регулятором	Вкл.реж.ПИД	1 - Да	Нет
APP-05	Определение источника внешнего задания для ПИД регулятора	Вх. доп.зад.	0 - Пульт-1	V1
APP-06	Определение источника обратной связи для ПИД регулятора	ПИД:СигналОС	0 - I	I
APP-11	Коэффициент усиления Kп ПИД регулятора	ПИД: Kп	0% ... 999,9%	1%
APP-12	Постоянная времени tи ПИД регулятора	ПИД: tи	0 ... 32 с	10 с
APP-13	Постоянная времени tд ПИД регулятора	ПИД: tд	0 ... 100.0 мс	0 мс
APP-14	Ограничение максимальной частоты ПИД регулятора	ПИД:Fmax	0 ... FU1-30	50 Гц
APP-15	Ограничение минимальной частоты ПИД регулятора	ПИД:Fmin	0 ... FU1-30	20 Гц

Задайте задание давления с помощью встроенного пульта и подайте стартовую команду.

Задание в параметре DRV-18 50 Гц соответствует 100% задания датчика давления. Если датчик давления на 10 БАР то для поддержания заданного давления 5 БАР в параметре DRV-18 необходимо установить 25 Гц.

В следующих параметрах группы DRV можно смотреть сразу задание и значение обратной связи:

DRV-15	Задание/Обратная связь	Fзад/Fос	(Гц)	
DRV-18	Значение задания для ПИД	R T F O	(Гц)	

Проверьте параметры:

Код	Описание параметра	Индикация	Значение	по умолчанию
FU2-43	Номинальный ток	I _{ном}	1 ... 1000 А	
FU2-44	Ток холостого тока	I _{хх}	0,5 ... 1000 А	
FU2-45	КПД двигателя	КПД	70% ... 100%	
FU2-46	Момент инерции нагрузки	J _{нагрузки}	0 ... 40	0


УПРАВЛЕНИЕ

Преобразователи частоты PumpMaster могут работать с 32-хсимвольным ЖК-дисплеем. Пульт управления предназначен для отображения работы преобразования и изменения его параметров. В зависимости от значения параметра FU2-90 некоторые параметры могут не отображаться. Преобразователь частоты PumpMaster имеет 5 основных и две дополнительные группы параметров:


Описание	
LCD-200	
DRV	Группа параметров DRV Объединяет основные параметры: задание скорости, интенсивность разгона и торможения и др.
FU1	Группа параметров FU1 Объединяет вспомогательные параметры, определяющие способ управления и защиту двигателя
FU2	Группа параметров FU2 Объединяет вспомогательные параметры, определяющие характеристики двигателя и актуальное состояние преобразователя
I/O	Группа параметров I/O Объединяет параметры, определяющие работу цифровых и аналоговых входов и выходов преобразователя
EXT	Группа параметров EXT Объединяет параметры, отвечающие за работу субмодулей
COM	Группа параметров COM Объединяет параметры, отвечающие за работу опций
APP	Группа параметров APP Объединяет параметры, определяющие работу преобразователя с основным и альтернативным ПИД регулятором и в режимах управления насосами, компрессорами и вентиляторами.

Детальное описание пульта с ЖК-дисплеем

Пульт управления

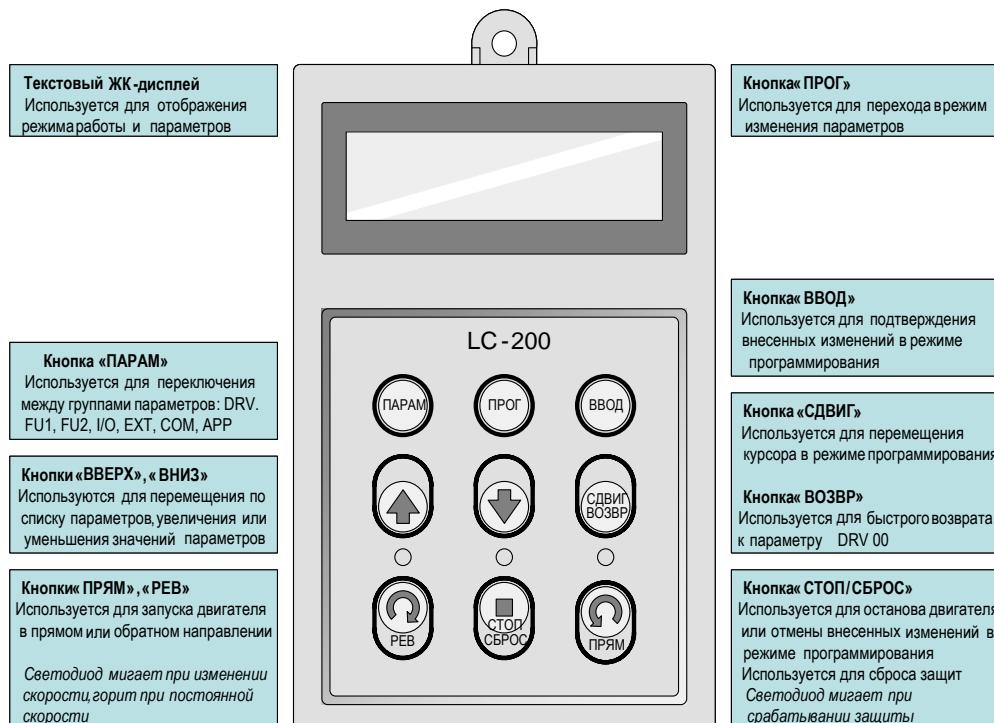

Индикация на дисплее

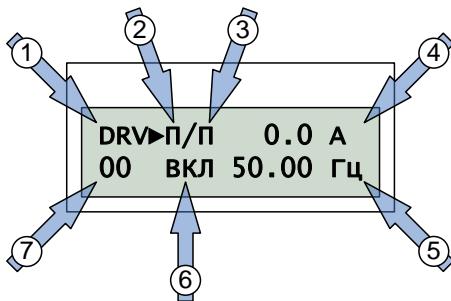

(4) Описание условных обозначений

Индикация	Описание
(1) Группы параметров	Отображаются группы параметров: DRV, FU1, FU2, I/O, APP (а также EXT и COM)
(2) Тип стартовых команд	Отображается тип стартовых команд: П: управление с помощью кнопок пульта (ПРЯМ , СТОП, РЕВ) К: управление внешними сигналами FX/RX R: управление по протоколу RS-485 O: управление с помощью опции
(3) Тип задания скорости	Отображается тип задания скорости: П: задание с помощью пульта V: задание с помощью аналогового входа V1 (0 ... 12 В) или V1 + I W: задание с помощью аналогового входа V1S: ±12В I: задание с помощью аналогового входа I: 4 ... 20 мА P: импульсное задание с помощью входа A0-B0: 0 ... 100 кГц R: задание по протоколу RS-485 У: ускорение при трехпроводном управлении T: торможение при трехпроводном управлении C: постоянная скорость (или нулевая) при трехпроводном управлении O: задание с помощью опции Х: задание с помощью Субмодуля J: JOG-режим 1 ... 15: номер скорости в многоскоростном режиме (кроме JOG)
(4) Выходной ток	Индикация выходного тока во время работы
(5) Выходная/Заданная частота	Индикация выходной частоты во время работы Индикация заданной частоты в состоянии останова
(6) Состояние	Индикация состояния: СТОП: преобразователь в состоянии останова, выходы преобразователя отключены ВКЛ: преобразователь включен, двигатель вращается прямо РЕВ: преобразователь включен, двигатель вращается в обратную сторону ТОРМ: Режим торможения постоянным током ЛОП: потеря задания (сбой опции) ЛОР: потеря задания (сбой связи) ЛОВ: потеря аналогового задания по напряжению ЛОИ: потеря аналогового задания по току ЛОС: потеря задания (сбой субмодуля) ЛОХ: потеря аналогового задания по напряжению (субмодуль)
(7) Номер параметра	Индикация номера параметра, для перехода к нужному параметру следует использовать кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ»